

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
”НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ЦИКЛОН-ПРИБОР”**

**Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»**

_____ А.А. Нескородов

“ _____ ” _____ Г.

**Компаратор магнитного поля
ПЗ-60ПМ/2**

**Паспорт.
ЦКЛМ. 411173.002 ПС**

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

2007г.

1 Введение

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации, транспортирования и хранения компаратора магнитного поля ПЗ-60ПМ/2 (далее прибор).

2 Назначение

2.1 Прибор предназначен для поверки рабочего эталона индукции переменного магнитного поля на основе колец Гемгольца в частотном диапазоне 5 Гц – 400 кГц методом сравнения результатов его градуировки на испытуемом эталоне и на аппаратуре государственного эталона индукции переменного магнитного поля.

2.2 Рабочие условия эксплуатации:

2.2.1 температура окружающего воздуха $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;

2.2.2 атмосферное давление 84-106 кПа (630 - 795 мм рт. ст.);

2.2.3 относительная влажность воздуха 30-80% при 25°C ;

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические характеристики прибора представлены в таблице 1.

Рабочий диапазон частот: полоса 1 (синусоидальная зависимость от времени) полоса 2 (синусоидальная зависимость от времени)	0,005 – 2 кГц 2 – 400 кГц
Диапазон компарируемых (измеряемых) значений индукции магнитного поля: в полосе 1: в полосе 2:	40 – 10000 нТл 4 – 1000 нТл
Градуировочный коэффициент компаратора электрического поля, не более	2,0%

3.2 Прибор обеспечивает свои технические и метрологические характеристики в пределах установленных норм по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 мин.

3.3 Питание прибора осуществляется от внешнего блока питания +12. В

3.4 Потребляемая мощность - не более 4 Вт.

3.5 Габаритные размеры и масса составных частей прибора.

Состав прибора	Размеры, мм.	Масса, кг
- блок измерения и индикации ПЗ-60, не более	Не более 180x80x40	Не более 0,6
- антенный преобразователь АПМ-0.005-400	600x80x22	0,25
- блок питания, не более	-	-

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		2

4 Состав прибора

4.1 Состав прибора приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Блок измерения и индикации ПЗ-60.04 (измеритель)	ЦКЛМ.411251.001-04	1
2	Антенный преобразователь АПМ-0.005-400 (антенна)	ЦКЛМ. 411511.002-02	1
3	Блок питания (адаптер)		1
4	Кабель заземления	ЦКЛМ.434641.001	1
5	Паспорт	ЦКЛМ. 411629.001 ПС	1
6	Футляр	ЦКЛМ.323390.001	1

5 Устройство и принцип действия прибора

5.1 Принцип действия.

Принцип действия прибора заключается в преобразовании при помощи антенны энергии измеряемого переменного электромагнитного поля в напряжение, пропорциональное индукции магнитного поля, преобразовании этого напряжения в сигнал, пропорциональный среднеквадратическому значению скалярной величины измеряемого поля с отображением результата измерения на устройстве индикации.

Возбужденный и усиленный в антенне сигнал поступает на вход измерителя, где производится определение его среднеквадратического значения. Сигнал с выхода вычислителя среднеквадратического значения поступает в аналого-цифровой преобразователь, а его оцифрованный результат в процессор. Процессор производит дополнительную обработку оцифрованного сигнала и вывод результата измерения на устройство отображения - жидкокристаллический индикатор.

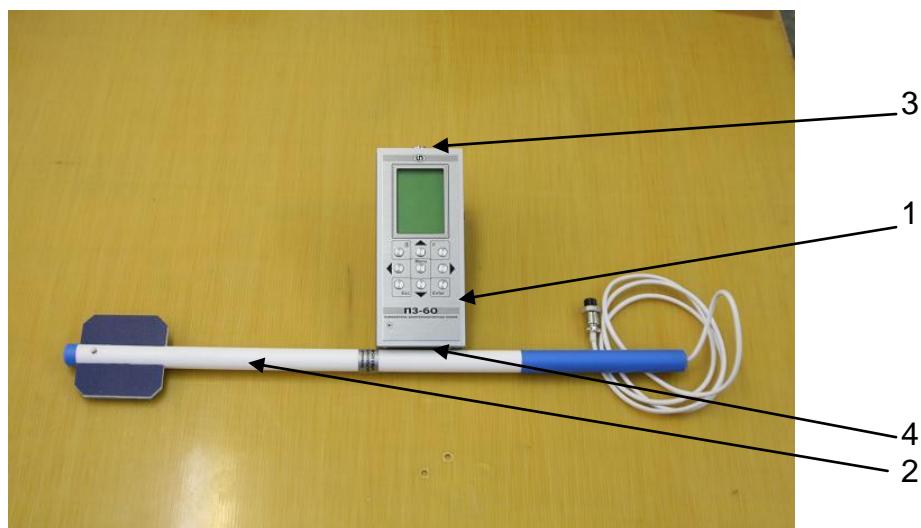


Рисунок 1

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист 3
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5.2 Управление измерителем осуществляется с помощью клавиатуры, находящейся на его передней панели.

5.3 Конструкция

5.3.1 Внешний вид прибора представлен на рис.1. Прибор состоит из блока измерения и индикации 1 и антенного преобразователя 2.

5.3.2 Разъемы для подключения антенны «Антенна», связи с компьютером по USB-порту «РС», подключения блока питания устройства «DC IN 12V» располагаются на панели разъемов измерителя 3.

5.3.3 Разъем  для подключения заземления расположена на крышке блока аккумуляторов 4.

5.4 Органы управления и индикации

5.4.1 На лицевой панели измерителя (рис.2) имеются следующие органы управления и индикации:

- кнопка включения-выключения питания измерителя - **①**
- кнопка выбора полосы измерения – «**F**»;
- кнопка - «**ENTER**»;
- кнопка выхода из текущего режима работы - «**ESC**»;
- кнопка вызова сервисных функций- "**MENU**";
- кнопки управления – «**▲, ▼, ►, ◀**»;
- жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).



Рисунок 2

6 Общие указания по эксплуатации

6.1 До начала работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

6.2 При всех видах измерений прибор рекомендуется размещать на подставке, столе, тумбочке или штативе, изготовленных из диэлектрических материалов.

6.3 Прибор должен размещаться таким образом, чтобы антenna была направлена в сторону источника поля.

6.4 При считывании результатов измерения следует учитывать, что инерционность установления показаний прибора не менее 5 с.

6.5 Запрещается прикасаться элементами прибора к неизолированным токоведущим частям оборудования.

7 Указания мер безопасности

7.1 Электрические напряжения в приборе не превышают 12В постоянного тока, поэтому не требуется специальных мер по обеспечению требований безопасности по ГОСТ 22261-94.

7.2 Прибор не является источником высокочастотных радиопомех, т.к. его принцип действия основан на прямом усилении исследуемого сигнала без преобразования частоты.

8 Порядок работы

8.1 Порядок работы .

8.1.1 Подсоедините antennу к измерителю через антенный разъем «Антенна».

8.1.2 Подключите кабель заземления к разъему  .

8.1.3 Подключите адаптер к разъему «DC IN 12V».

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		4

- 8.1.4** Включите измеритель, нажав кнопку ① . После включения на экране измерителя отображается результат измерения (рисунок 3), где знаком XXX обозначено индицируемое значение поля

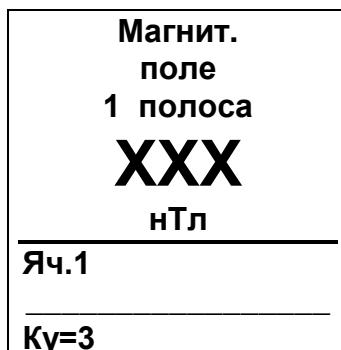


Рисунок 3

- 8.1.5** Установите прибор в эталон так, чтобы плоскость антенны была параллельна плоскостям колец Гемгольца, а центр антенны находился в центре рабочего пространства эталона.

8.2 Измерения можно выполнять через 5 мин. после включения прибора.

8.3 При измерениях учитывайте, что время установления показаний приблизительно равно 10 с.

8.4 При включении прибор переходит в режим измерения с наибольшей чувствительностью, которой соответствует значение Ку=3 для полосы 1 и Ку=2 для полосы 2. Изменять чувствительность, а, следовательно, и предел измерения, можно при помощи кнопок управления «►, ◀». Наименьшей чувствительности прибора соответствует значение Ку=1 для полосы 1 и Ку=0 для полосы 2.

8.5 Измерение полей, созданных синусоидальными источниками, производится в полосе 1 и 2. Выбор полосы измерения по п.3.1 производится нажатием кнопки «F». При этом номер полосы измерения отображается на экране прибора.

8.6 Измеренное значение можно записать в память прибора нажатием кнопки «ENTER». Запись производится в ячейку, номер которой отображается в строке Яч.№.

8.7 Выбор ячейки для записи и просмотр результатов измерений, записанных в память возможен при помощи кнопок «▲, ▼». При этом на экран выводится номер ячейки памяти и ее содержимое.

8.8 Режим опциональных установок.

Переход в режим производится нажатием кнопки "MENU". В данном режиме возможно управление подсветкой экрана и очистка энергонезависимой памяти прибора. Вид экрана после выбора данного режима показан на рисунке 4. В этом режиме кнопками «▲, ▼» осуществляется выбор текущей установки, установив курсор на против соответствующего названия.



Рисунок 4.

Внимание. В данном варианте исполнения измерителя установка реального времени невозможна.

- 8.8.1** Последовательным нажатием кнопки «ENTER» при нахождении курсора в позиции "Подсветка" производится включение/выключение подсветки экрана.

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		5

Эта опция позволяет установить в приборе энергосберегающий режим (подсветка выключена).

Внимание. Изменение состояния подсветки может внести дополнительную погрешность в абсолютный результат измерения, поэтому не рекомендуется изменять состояние в процессе поверки. Прибор откалиброван в состоянии **Подсв+.**

8.8.2 После нажатия кнопки «**ENTER**» при нахождении сигнала в позиции "Очистка", отображается вид экрана, показанный на рисунке 5.

Для очистки
памяти нажмите
ENTER

Рисунок 5

Нажатие кнопки " **ESC**" - выход без выполнения очистки памяти.

8.9 После окончания измерений выключите измеритель кнопкой **(1)**, отсоедините адаптер и антенну от измерителя.

8.10 USB-порт прибора предназначен для его настройки и в данном варианте исполнения не может использоваться для переноса данных в компьютер .

8.11 При превышении пределов измерения выше допустимых прибор выдает предупреждение. При этом необходимо произвести изменение пределов в соответствие с п.8.4.

8.12 При проведении поверки рекомендуется устанавливать пределы измерений в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

Диапазон измерения	Коэффициент предела измерения Ky
Полоса 1 0,005 – 2 кГц	50,0 нТл – 1000 нТл Ky=3
	1000 нТл – 10,0 мкТл Ky=2
Полоса 2 2 – 400 кГц	2,5 нТл – 40 нТл Ky=3
	25,0 нТл – 400 нТл Ky=2
	250 нТл – 5,00 мкТл Ky=1

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание прибора включает:

- содержание прибора в чистоте;
- предохранение прибора (в особенности антенны и разъемов) от повреждений;

10 Правила хранения прибора

10.1.1 Прибор до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 град.С и относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 35 град.С.

10.1.2 Хранить прибор без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 град.С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25 град. С.

10.1.3 Не допустимо попадание внутрь прибора посторонних предметов. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно пре-

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		6

вышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

11 Транспортирование

- 11.1 Предельные условия транспортирования - в соответствии с ГОСТ 22261-82 группа 2.
- 11.2 Транспортирование прибора допускается производить автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любое расстояние при температуре от минус 50 град.С до плюс 50 град.С, относительной влажности 98% при 35 град.С и атмосферном давлении (84-106.7) кПа или (630-800) мм рт.ст.
- 11.3 Меры предосторожности, которые следует соблюдать при погрузочно-разгрузочных операциях: не бросать, не ударять.

12 Свидетельство о приемке

Компаратор магнитного поля ПЗ-60ПМ/2, заводской № 004, в составе:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Зав. №	Наличие
1	Блок измерения и индикации ПЗ-60.02 (измеритель)	ЦКЛМ.411251.001-01	б/н	
2	Антенный преобразователь АПМ-0.005-400 (антенна)	ЦКЛМ.411511.002-01	б/н	
3	Блок питания +12В (адаптер)		б/н	
4	Кабель заземления	ЦКЛМ.434641.001	б/н	
5	Паспорт	ЦКЛМ. 411629.001 ПС	б/н	
6	Футляр	ЦКЛМ.323390.003	б/н	

соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска "_____" 2008 г.

Представитель ОТК _____

М.П.

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		7

13 Гарантии изготовителя

- 13.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 13.2** Гарантийный срок службы прибора 24 месяца со дня продажи. Гарантия не распространяется на элементы питания, внешний блок питания, футляр. Гарантия на внешний блок питания устанавливается предприятием-изготовителем блока питания.
- 13.3** Гарантийный срок хранения 32 месяцев со дня выпуска.
- 13.4** Действие гарантийных обязательств прекращается :
- 13.4.1** В случае нарушения пломбы предприятия-изготовителя.
- 13.4.2** При истечении гарантийного срока службы в пределах гарантийного срока хранения.
- 13.4.3** Отказа прибора в результате несоблюдения условий хранения и транспортирования.
- 13.4.4** При наличии механических повреждений.
- 13.4.5** При истечении гарантийных сроков.

14 Рекламации

- 14.1** Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующими условиями поставки продукции.

15 Гарантийный талон

Действителен по заполнению

Заполняет предприятие-изготовитель

Прибор ПЗ-60ПМ/2 № 003

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия изготовителя_____

Штамп ОТК

Завод-изготовитель: ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»

141120, г. Фрязино Московской обл., Заводской проезд, 4.

Тел. (495)978-50-38.

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		8

16 Учет технического обслуживания и ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание

(наименование ремонтного предприятия), (число, месяц, год)

Гарантийный номер

Дата ремонта (или ТО)	Обозначение по схеме замененного элемента или узла. Место дефектов монтажа.			Содержание выполняемых работ (ТО или ремонт).	Фамилия и подпись радиомеханика
	блок, модуль	позиционное обозначение	тип элемента		

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9

Содержание

1	Введение	2
2	Назначение.....	2
3	Основные технические данные	2
4	Состав прибора.....	3
5	Устройство и принцип действия прибора	3
6	Общие указания по эксплуатации	4
7	Указания мер безопасности	4
8	Порядок работы	4
9	Техническое обслуживание	6
10	Правила хранения прибора	6
11	Транспортирование	7
12	Свидетельство о приемке	7
13	Гарантии изготовителя.....	8
14	Рекламации	8
15	Гарантийный талон.....	8
16	Учет технического обслуживания и ремонтов	9

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

Лист регистрации изменений

					ЦКЛМ. 411173.002 ПС	Лист
		Паспорт ПЗ-60ПЭ/2				11
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		